



АУДИТ БЕЗБАР'ЄРНОСТІ: ЯК ПЕРЕВІРИТИ ШКОЛУ НА ДОСТУПНІСТЬ

Володимир Висоцький



ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АУДИТ 2023



Результати моніторингу за 2023 рік


53 855

обстежено об'єктів


Під час проведення моніторингу у 2022 році
було обстежено 13 000 об'єктів
(у 4 рази менше)

80,3%

обстежено від
загальної кількості
визначених об'єктів

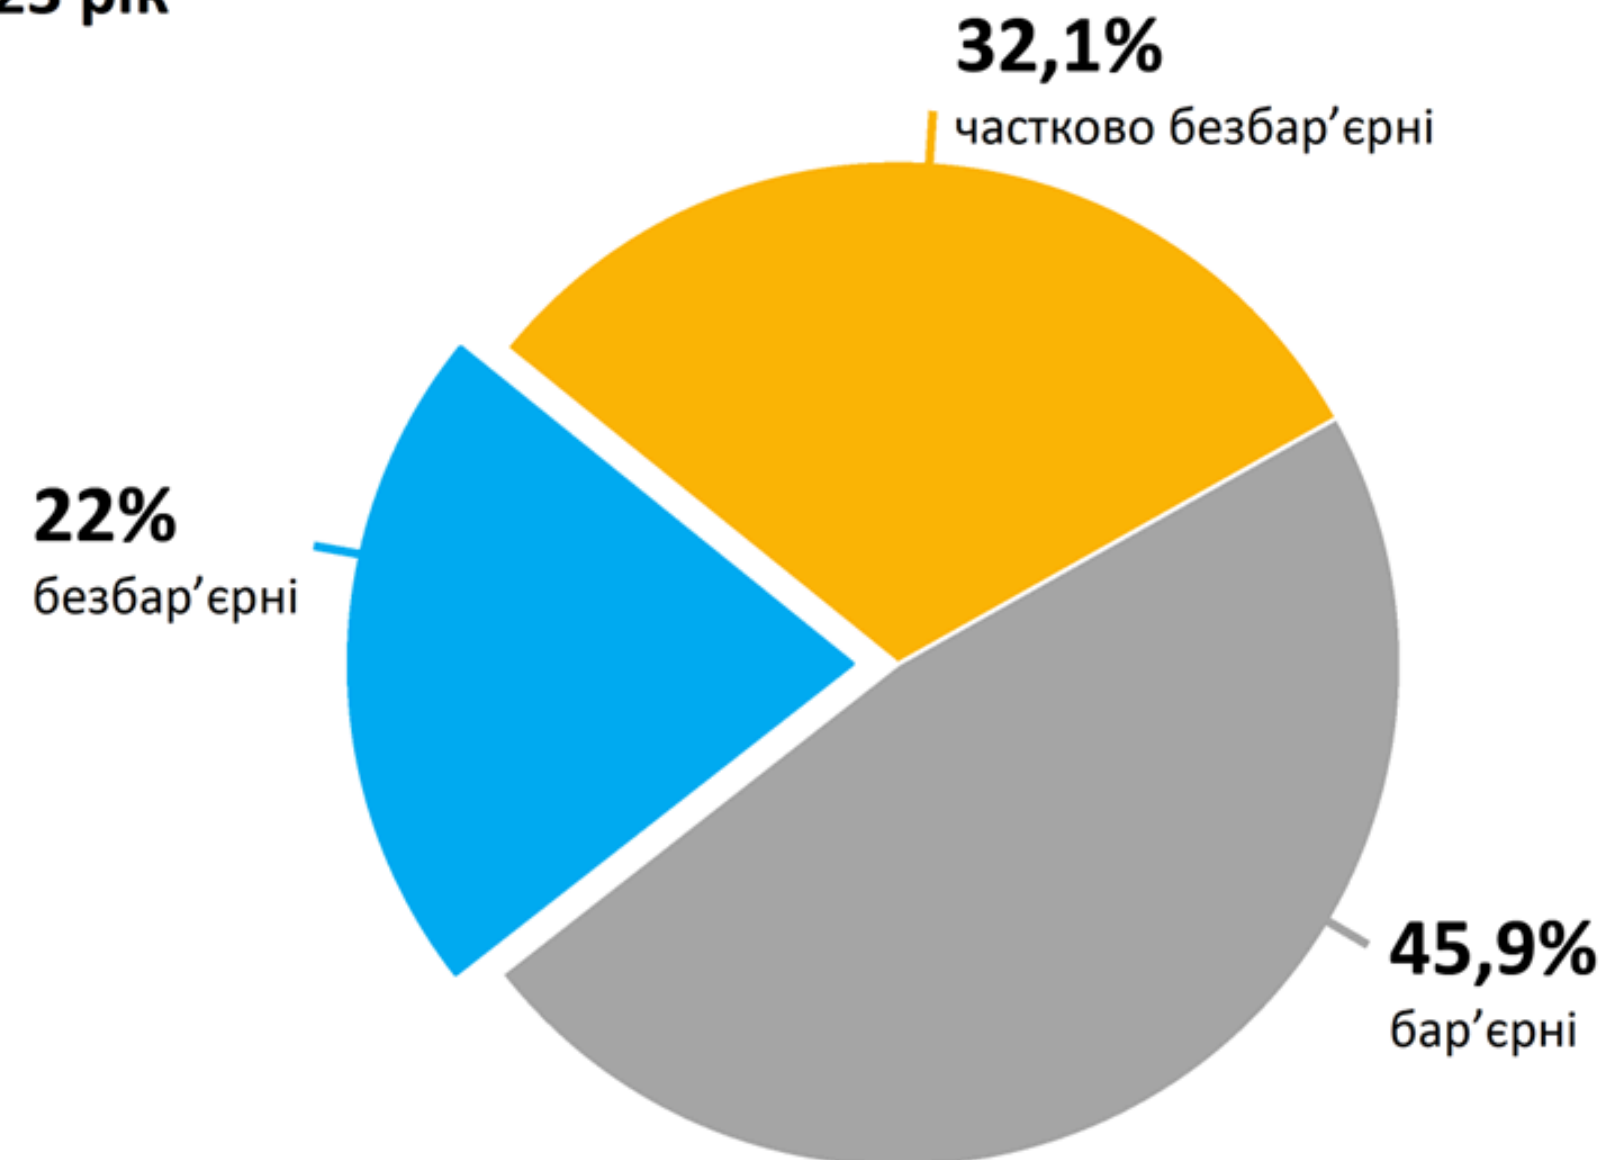

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ АУДИТ 2023

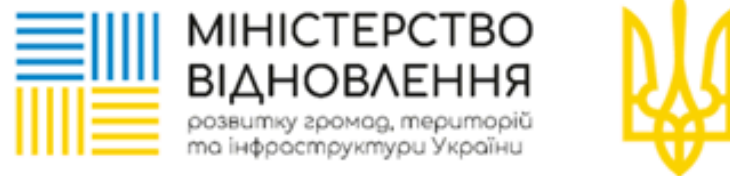

Рейтинг за ступенем безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг



№ п/п	Обласні, Київська міська держадміністрації	Заклади освіти									
		Заклади освіти					Відновлені заклади освіти				
		Загальна кількість об'єктів	Загальна кількість об'єктів, які обстежено	безбар'єрні, %	частково безбар'єрні, %	бар'єрні, %	Загальна кількість об'єктів	Загальна кількість об'єктів, які обстежено	безбар'єрні, %	частково безбар'єрні, %	бар'єрні, %
1	2	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
1	Вінницька	1154	1101	20,6	52,2	27,2	2	2	100,0	0,0	0,0
2	Волинська	969	969	16,0	64,4	19,6	-	-	-	-	-
3	Дніпропетровська	1642	1580	14	57	29	-	-	-	-	-
4	Донецька	112	35	0,00	49,00	51,00	0	0	0	0	0
5	Житомирська	1100	1068	10,0	46,0	44,0	8	8	88,0	12,0	0,0
6	Закарпатська	780	730	29	39	32	-	-	-	-	-
7	Запорізька	466	466	4,7	18,3	77,0	1	1	0,0	100,0	0,0
8	Івано-Франківська	560	519	23,00	45,00	33,00	0	0	0	0	0
9	Київська	1387	838	16,00	53,00	31,00	49	49	8,00	63,00	29,00
10	Кіровоградська	795	540	12,8	53,5	33,7	-	-	-	-	-
11	Луганська										
12	Львівська	1482	1370	16,13	47,66	36,2	0	0	0	0	0
13	Миколаївська	911	514	35,8	49,2	15	137	40	27,5	49,2	15,0
14	Одеська	1114	1059	18,51	51,84	29,65	2	2	100	-	-
15	Полтавська	1238	608	5	41	54	-	-	-	-	-
16	Рівненська	754	722	21,6	40,6	37,8	7	7	71,4	28,6	0,0
17	Сумська	534	524	15,1	38,7	46,2	1	1	100	-	-
18	Тернопільська	997	920	31	31	38	0	0	0	0	0
19	Харківська	643	643	2,64	22,87	74,49	23	23	21,74	56,52	21,7
20	Херсонська	246	52	27,00	42,00	31,00	12	12	8,00	92,00	-
21	Хмельницька	984	959	46,45	48,02	5,53	9	9	40,12	59,88	0
22	Чернівецька	773	773	55	30	15	0	0	0	0	0
23	Черкаська	584	560	8	50	42	-	-	-	-	-
24	Чернігівська	407	174	4,6	54	41,4	6	2	-	-	100,0
25	м.Київ	1044	1044	23	26	51	105	105	45	34	21
	УСЬОГО	17154	14705	24,6	54,0	21,5	362	261	34,0	45,8	20,1



РЕЗУЛЬТАТИ АУДИТУ 2024

ЯКА МЕТА ОБСТЕЖЕННЯ?



KONRAD
ADENAUER
STIFTUNG

Мета обстеження об'єктів на предмет доступності для МГН - визначити наявність (відсутність) бар'єрів у просторі, будівлі або приміщенні.



ЯКИМИ Є ЗАВДАННЯ ОБСТЕЖЕННЯ?



- зафіксувати стан доступності об'єкту - простору, будівлі або приміщення
- охарактеризувати наявні бар'єри
- сформулювати документальну основу для розробки рекомендацій з підвищення безбар'єрності та/або технічного завдання для здійснення відповідних робіт

ЩО ТАКЕ СТАН ДОСТУПНОСТІ ОБ'ЄКТА?



«Стан доступності» об'єктів визначається наявністю чотирьох ключових умов для всіх категорій користувачів:

- фізичною можливістю і зручністю **потрапляння та пересування** об'єктом, прилеглою територією, отримання послуг;
- фізичною **безпекою** при потраплянні на об'єкт та пересуванні в ньому, прилеглою територією, отримання послуг;
- можливістю **вільного отримання інформації** про об'єкт та послуги, що надаються;
- наявності різних систем навігації, тобто можливості **вільно орієнтуватися** по об'єкту та прилеглою територією тощо.

Об'єкт буде вважатися доступним, якщо вказані умови забезпечені в повному обсязі для конкретного користувача, без необхідності сторонньої допомоги.

ЕТАПИ ОБСТЕЖЕННЯ



Обстеження на предмет визначення стану доступності об'єкту громадського призначення для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення ділиться на два основні етапи:

- безпосереднє фізичне обстеження/аудит
- аналіз результатів обстеження/аудиту (формування пакету робочої та звітної документації - бланки анкет, висновків, звітів, рекомендацій, таблиць тощо).

ЕТАПИ ОБСТЕЖЕННЯ



Фізичне обстеження - фіксація стану доступності/не доступності тих чи інших локацій за допомогою візуального обстеження, інструментального обстеження, коментарів супроводжуючих осіб тощо.

Коректна фіксація стану доступності об'єкту є головним чинником обстеження.

При візуальному та інструментальному обстеженні/аудиті використовуються різні види фіксації і відповідно інструменти обстеження:

- фото-фіксація за допомогою цифрового фото апарату.
- відео-фіксація
- фіксація на диктофон
- фіксація за допомогою анкети (опитувальника, чекліста)

ЕТАПИ ОБСТЕЖЕННЯ



Маршрут обстеження формується з урахуванням типу/функції об'єкту. Типовими елементами маршруту є:

- Вхід на територію об'єкту
- Місця паркування транспортних засобів.
- Пішохідні шляхи та функціональні зони (місця відпочинку, отримання інформації та послуг тощо)
- Засоби безпеки, орієнтування та отримання інформації на прилеглій території
- Вхідні групи будівель / входи до приміщень
- Шляхи руху всередині будівель
- Засоби безпеки, орієнтування та отримання інформації всередині будівлі чи приміщення
- Місця отримання інформації та надання послуг
- Кімнати, кабінети, палати, інші типи внутрішніх приміщень
- Санітарно-гігієнічні приміщення
- Шляхи евакуації

ПРИКЛАД



KONRAD
ADENAUER
STIFTUNG

UNLIMITED

DATE

25/10/2024

1. ПРИЛЕГЛА ТЕРИТОРІЯ

- Стан тротуару / пішохідного шляху : у гарному стані.
- Ширина тротуару / пішохідного шляху : 7 метрів.
- Наявність понижень на тротуарах / пішохідних шляхах: наявні пониження на тротуарах.
- Наявність перепадів висот та попереджувальних тактильних смуг на шляхах руху: наявні сходи, бордюри, та попереджувальні тактильні смуги.
- Обміри отворів решіток: 30x60 см.
- Наявність інших перешкод на шляхах руху: наявні ліхтар та білборд.
- Наявність направляючих тактильних смуг на пішохідних шляхах : відсутні направляючі тактильні смуги.
- Наявність місць для відпочинку: наявні місця відпочинку в хорошому стані.
- Наявність паркувальних місць для транспорту осіб з інвалідністю, їхні обміри та сполучення з пішохідним шляхом: паркувальні місця наявні.



ПРИКЛАД



Вхід 1




Вхід 1 зі сторони вулиці Європейської. На вході є табличка, яка засвідчує, що будинок, який входить в архітектурний ансамбль Пале-Роялю є пам'яткою архітектури. Відсутні вказівники щодо режиму роботи. Немає спеціальних мнемосхем та піктограм. Немає поручнів. Ширина входу – 1.8м. Висота сходинок: зі сторони Європейської вулиці – 40 см. Зі сторони скверу – 15 см. Висота навісу над вхідним коридором – 3,5 м. Відсутні пандуси.



Приміщення

Між кімнатами двері відсутні, наявний вільний простір. Експозиційні столи на висоті-96см.
Є вимикачі та розетки. У кожній залі усього по 2 шт. Також наявність маркувань (220В)

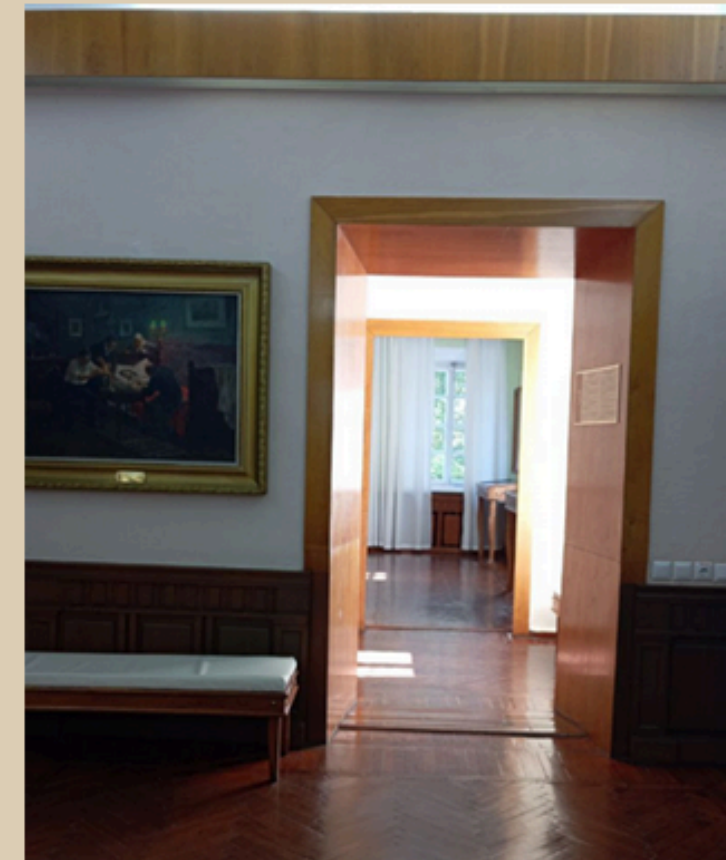

ПРИКЛАД



Головний вхід - загальний (автоматичні розсувні двері)

FIGHT
OF RIGHT

ORFO universal design
& inclusive spaces



Вхід у приміщення ЦНАП піднято над тротуаром, обладнано сходами та пандусом. Фасад будівлі - скляний. Покриття прилеглої до входу зони - тротуарна гранітна плитка без фаски. Основні двері до будівлі - прозорі, автоматичні розсувні у кількості 2-х штук. Двері мають нормативну ширину (понад 1,2 м). На дверях наявне нормативне контрастне маркування на висоті 1-1,2 м - стрілки яскраво жовтого кольору. Водночас, решта скляної поверхні фасаду маркування не має. Біля дверей встановлено стенди з інформаційними табличками (назва та режим роботи установи). Інформацію продубльовано шрифтом Брайля. Висота стенду - 1100-1700 мм, інформація шрифтом Брайля розташована на висоті 1170 мм. Інфостенд в цілому відповідає нормативним вимогам щодо висоти розміщення та контрастності. Водночас, розмір шрифту (в частині опису режиму роботи) рекомендується збільшити. Перед дверима встановлено брудоочисні решітки, заглиблені у мощення, які виконують функцію попереджувальних тактильних смуг. В ході обстеження з'ясовано, що автоматичні двері в осінньо-зимовий період не функціонують - на дверях наявні вказівники, що ведуть до розпашних дверей ліворуч, що забезпечують вхід та вихід з будівлі в осінньо-зимовий період.

ПРИКЛАД



Вбиральня - чоловіча



FIGHT
OF RIGHT

ORFO universal design
& inclusive spaces

Двері в коридорі, що веде до чоловічої вбиральні, мають ширину 770 мм і потребують заміни. Двері до самої вбиральні мають ширину 860 мм (норма - 900 мм), без порогу. У вбиральні облаштовано універсальну кабину, наявні відповідна табличка. Рукомийники мають нормативну висоту 800 мм, але лише один з кранів є нормативним (важільним) - інший (вентильний) необхідно замінити. Сушарки на момент обстеження були справними, однак їх слід взагалі прибрати і замінити на диспенсери паперових рушників. Розміщення дзеркал ненормативне - на висоті 1130 мм при рекомендованому нормативі 900 мм. Вхід до універсальної kabini має ширину 880 мм (норма - 900 мм). В універсальній кабіні поручні встановлено з порушенням норм: правий - на висоті 830 мм, лівий - на висоті - 780 мм (норма - 800 мм). Кнопка екстреного виклику допомоги відсутня. Також відсутні тримачі для тростин і милиць. Бракує столика для сповивання.

АНАЛІЗ АУДИТУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО УСУНЕННЯ БАР'ЄРІВ ВИЯВЛЕНИХ ПІД ЧАС ОБСТЕЖЕННЯ

Локація	Фотофіксація	Опис бар'єру	Рекомендація	Коментар
Прилегла територія				
Шлях руху від зупинки громадського транспорту та парковки		На шляху до входу на територію лікарні встановлено ненормативні засоби перешкоджання руху автотранспорту (бетонні напівсфери), що становлять загрозу травмування для МГН, зокрема - осіб з порушенням зору	Прибрати бетонні напівсфери з тротуару	Обов'язково, згідно з ДБН з В.2.2-40:2018 (п. 5.1.10)









ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

